



Informação Importante sobre a Actualização do Software COGNIS 100-D TELIGEN 100

Antes de interrogar este gerador de impulsos, verifique se está instalada no PRM a versão 1.03 ou posterior da aplicação de software do PRM Modelo 2868.

Se o gerador de impulsos for interrogado com uma versão mais antiga do software, o PRM pode detectar valores de parâmetros não válidos.

Se isto acontecer, o PRM apresenta uma mensagem, informando que não foi possível mostrar no visor as definições do gerador de impulsos. Ao encerrar a janela de mensagens, todos os parâmetros programáveis são automaticamente programados para os valores pré-definidos e o PRM interroga novamente o gerador de impulsos para garantir que os valores pré-definidos ficaram correctamente programados.

Depois de efectuada a pré-definição dos valores, reveja e, se necessário, programe de novo as definições do gerador de impulsos, de acordo com as exigências clínicas do doente. Não será possível reprogramar o parâmetro Post-Shock Pacing Delay, que mudará definitivamente de 2,25 para 3 segundos.

Se isto continuar a acontecer, por favor, contacte a Boston Scientific.

